


Montážní návod Schiedel STABIL

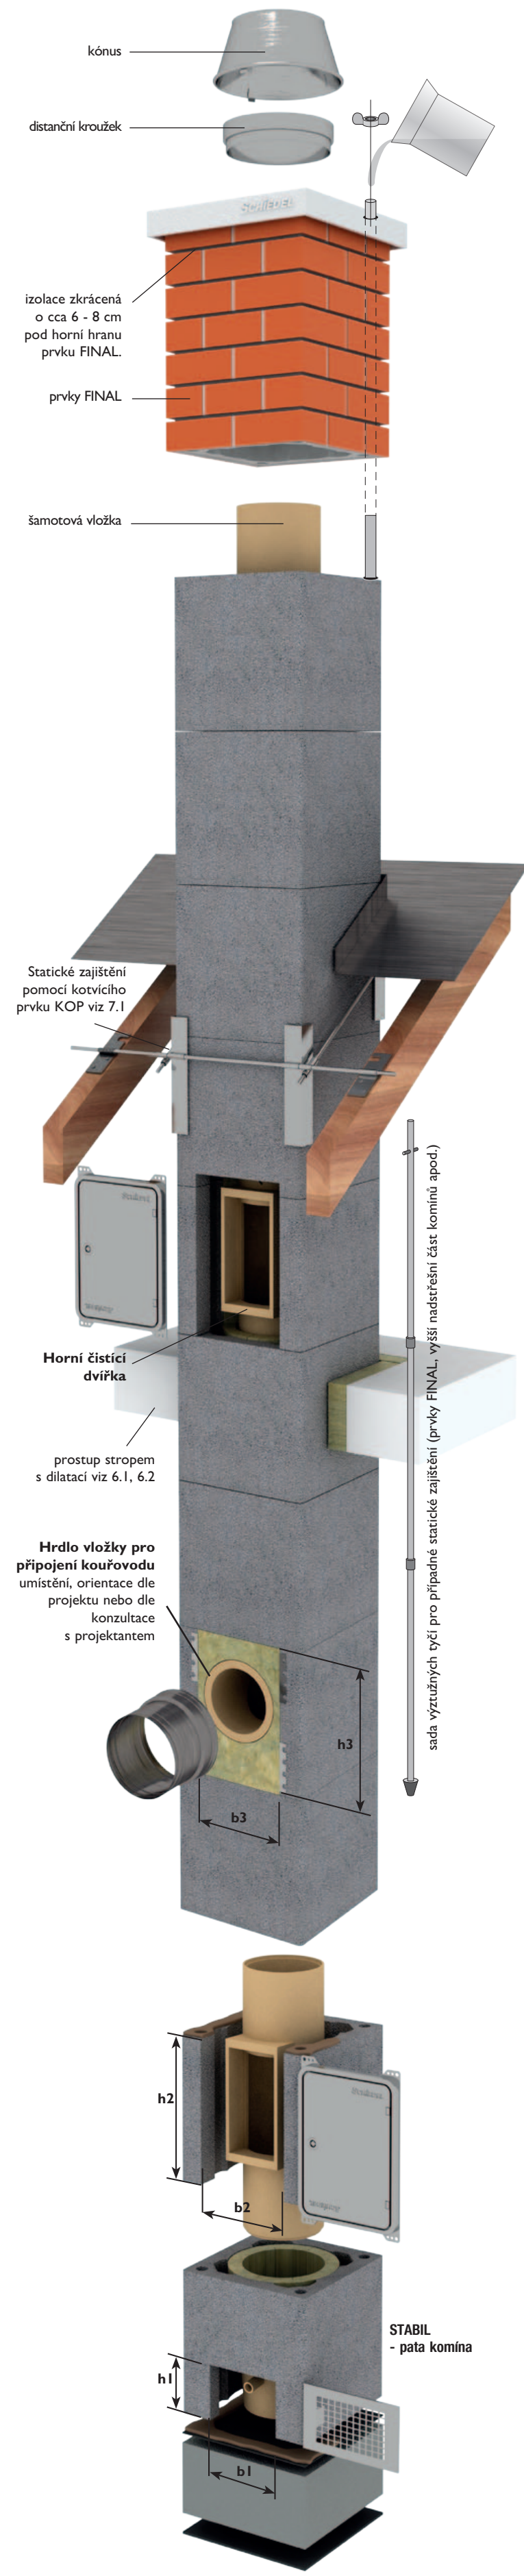

Prosím pozor!!!
Odvod kondenzátu do kanalizace provést dle projektové dokumentace na stavbě.

světýl průřez (cm)	Velikost otvoru pro přípojení kouřovodu 90° h3 (cm)	h3 (cm)
14 - 16	21	34
18 - 20	25	34
25	34	34
30	40	40
35	50	50
40	55	55
45	62	62

světýl průřez (cm)	Velikost otvoru pro dvířka h2 (cm)
14 - 25	21
30 - 45	37

světýl průřez (cm)	Velikost otvoru pro mřížku h1 (cm)	h1 (cm)
14 - 20	19	17
25	27	17
30 - 35	37	17
40 - 45	42	17

VŠEOBECNÁ UPOZORNĚNÍ:

Prosím respektovat!

- Schiedel STABIL je vícevrstvý komínový systém se zadním odvětráním a izolovanou vnější částí komína.
- Montáž komínového systému Schiedel STABIL provádějte podle tohoto montážního návodu a dalších technických a revizních otvorů, stejně jako výška a orientace místa pro přípojení spotřebiče.
- Zároven se před začátkem montáže musí prověřit, zda umístění všech otvorů odpovídá požadavkům normy. Již v této fázi doporučujeme kontakt s konzultací s komínkem nebo revizním technikem. Pro statické zajištění nadstřešní části komína použijte stávkovou soupravu dle PD nebo podle doporučení v technických podkladech.
- Kromě toho důrazně upozorňujeme na dodržování platných stavebních předpisů a norem, stejně jako příslušných předpisů, týkajících se bezpečnosti práce.
- Při přerušení montážních prací je nutné komínové těleso vždy zakrýt, aby nedošlo k poškození dešťovými (sněhovými) srážkami nebo stavebními nečistotami.**


Před začátkem stavby:

- Před započetím montáže musí být známa výška, umístění i orientace komínových dvířek i dalších technických a revizních otvorů, stejně jako výška a orientace místa pro přípojení spotřebiče.
- Zároven se před začátkem montáže musí prověřit, zda umístění všech otvorů odpovídá požadavkům normy. Již v této fázi doporučujeme kontakt s konzultací s komínkem nebo revizním technikem. Pro statické zajištění nadstřešní části komína použijte stávkovou soupravu dle PD nebo podle doporučení v technických podkladech.

Informace pro zpracovatele - montážníky:

- Tvárnice** (1 m komína = 3 kusy tvárnice) se osazují do maltového lože (malta Schiedel není standardní součástí dodávky). Alternativně může být použita také malta o stejné únosnosti.
- Maltovací šablona** slouží k nanášení malty na tvárnice. Zabraňuje znečištění vnitřních prvků komína maltou. Malta se nanáší na horní plochu tvárnice okolo šablony (maltovací šablona není standardní součástí dodávky). Zbytky malty se v tvárnici musí vždy hned odstranit!
- Minerálně vláknité desky izolace a kanálky zadního odvětrání** nesmí být zaneseny, znečištěny maltou (kanálky zadního odvětrání musí zůstat vždy průchodné po celé výšce komína). Minerálně vláknité desky izolace se osazují tak, aby jejich spoje byly uprostřed stěny. Zároveň na deskách směřují k vložce. Desky nikdy nesmí upcat kanálky zadního odvětrání!
- Vložky** mají délku **L = 33 cm (event. 66 cm)** a spojují se spárovací hmotou **RAPID** (součást dodávky). Spárovací hmota se nanáší vždy v dostatečném množství. Spojovací plochy vložek musí být zbavené prachu (oba konce vložky). Pokud je třeba, nanáší se hmota ve dvou vrstvách. Při montáži vložek se musí přehrábný (vytlačovaný) tmel ihned odstraňovat pomocí navlhčené houčky.


4. Standardní postup montáže

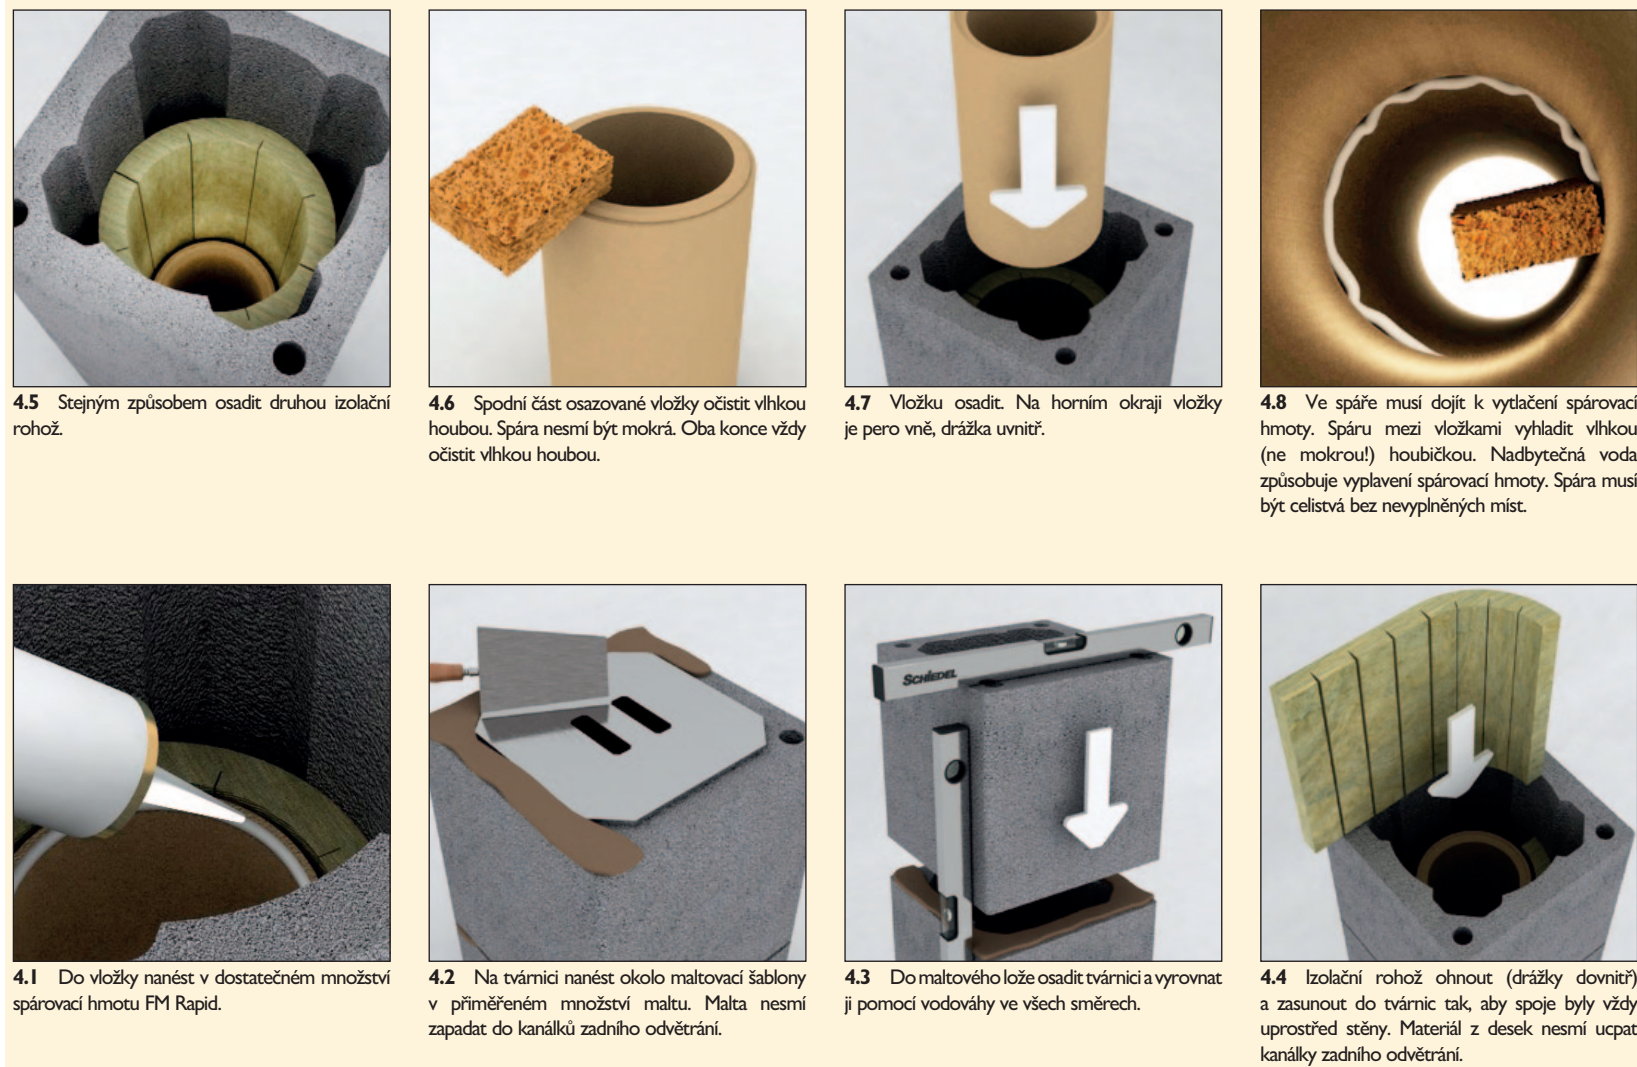


3. Kouřovod, provedení místa pro připojení spotřebiče




2. Oblast komínových dvířek

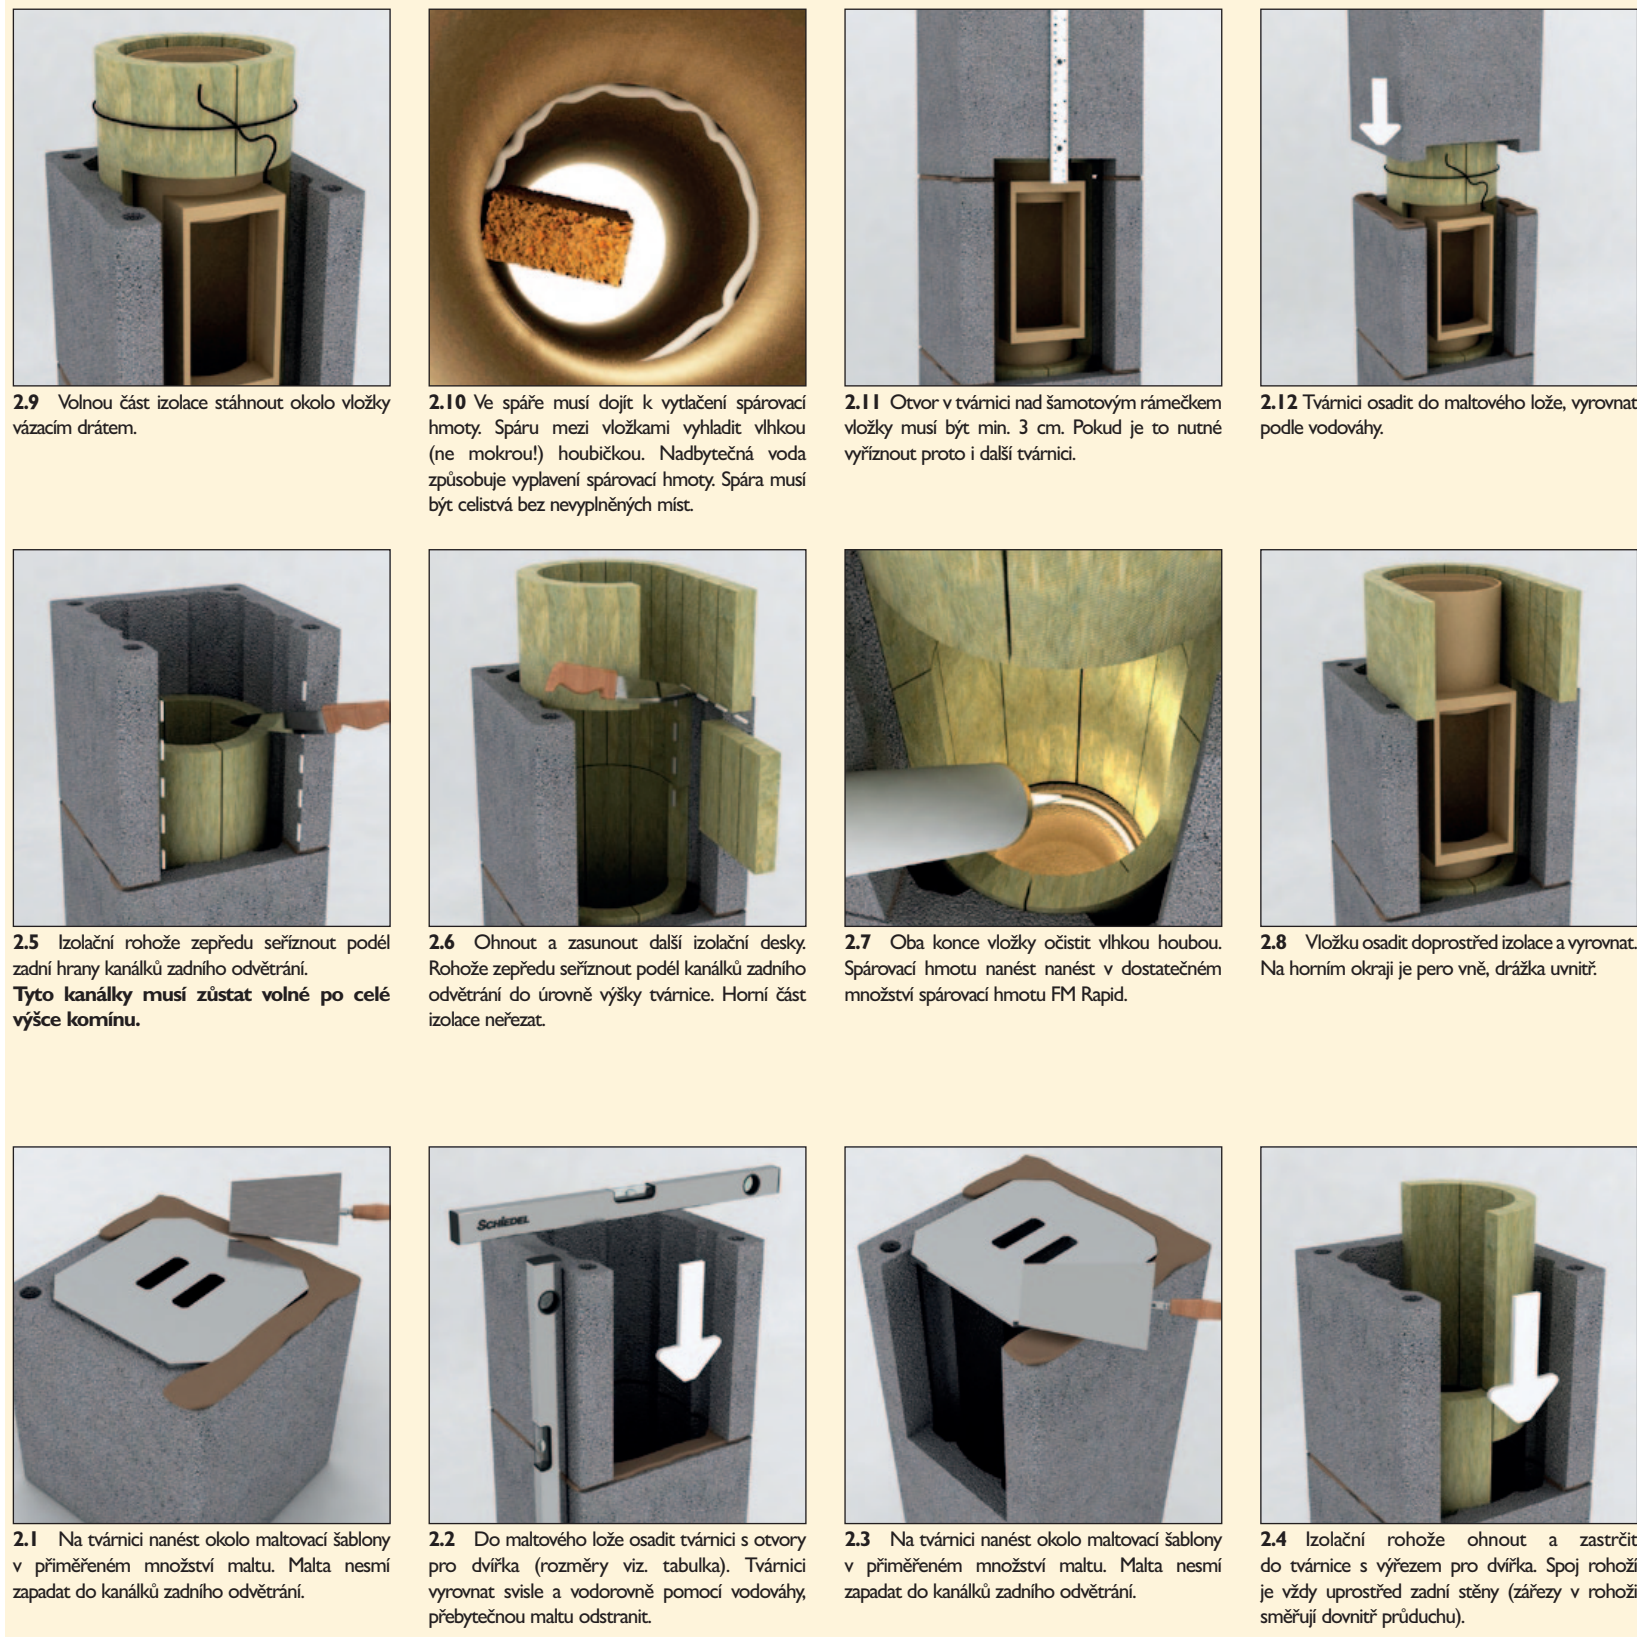


1. Založení komína, odvod kondenzátu

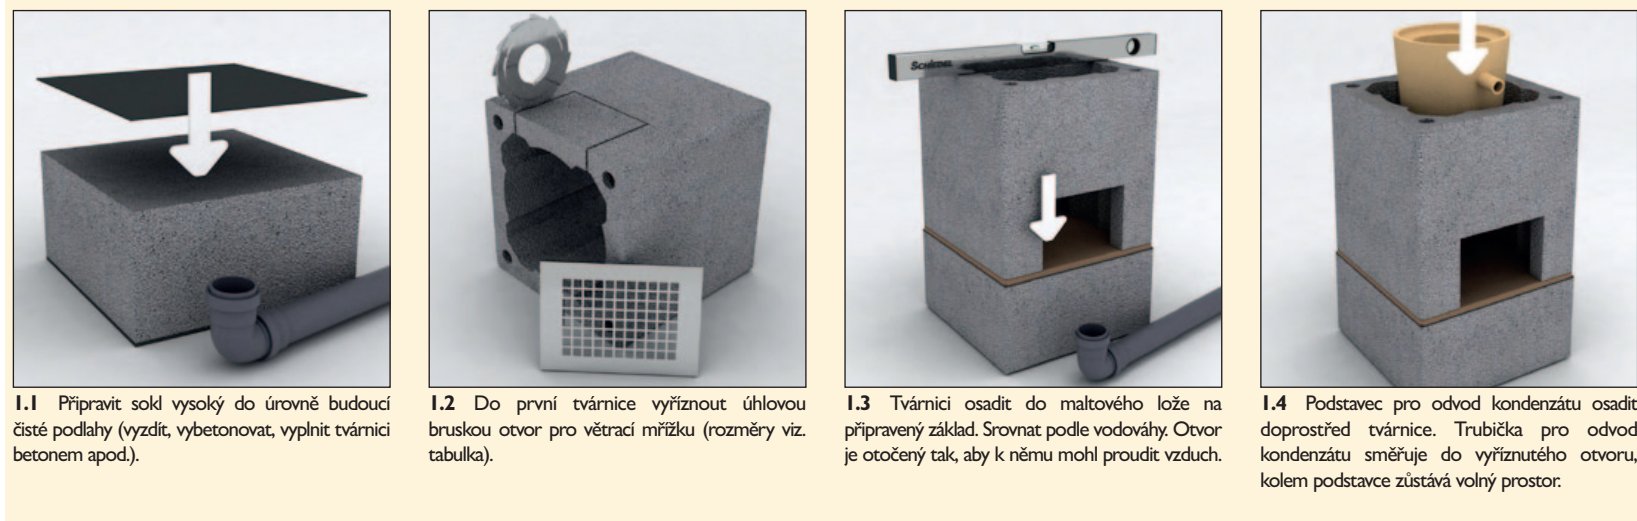


11. Závěrečné úpravy - omítnutí komína, osazení dvířek, větrací mřížky

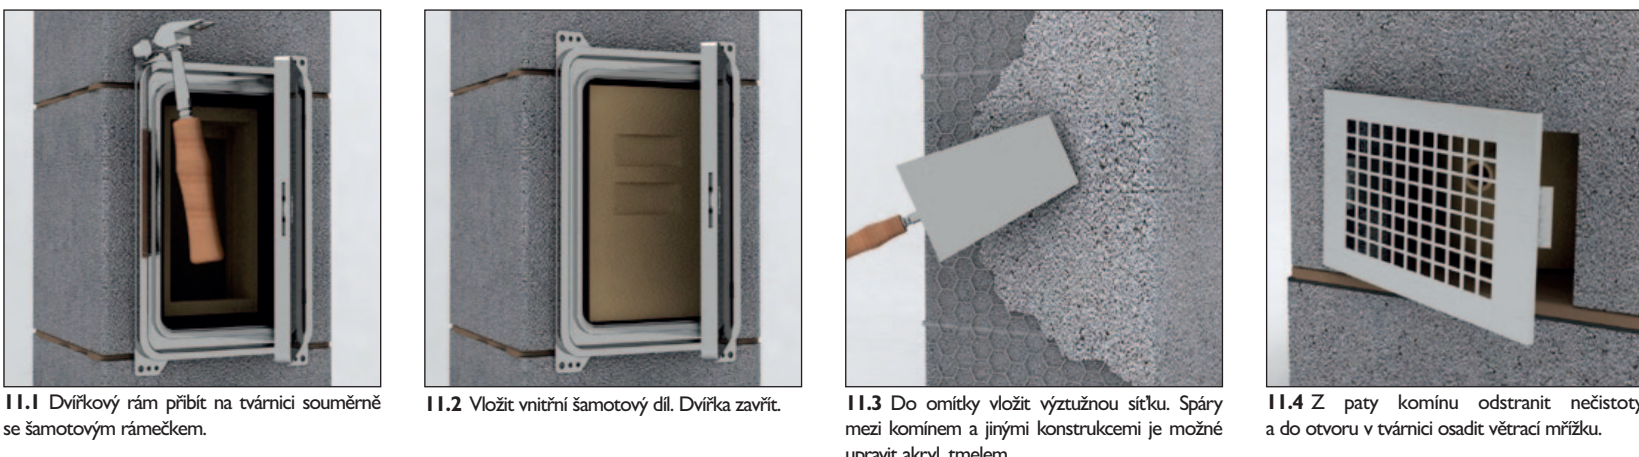


10. Osazení kónického vyústění

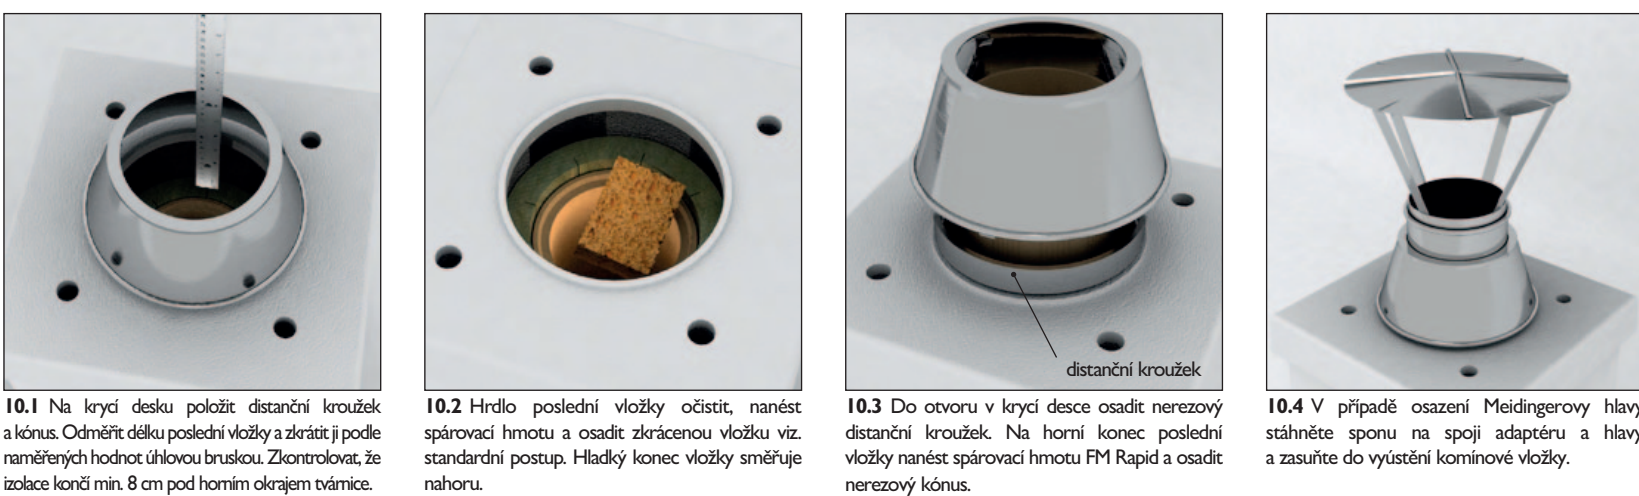


9c. Úprava komína nad střechou – prefabrikovaný komínový plášť

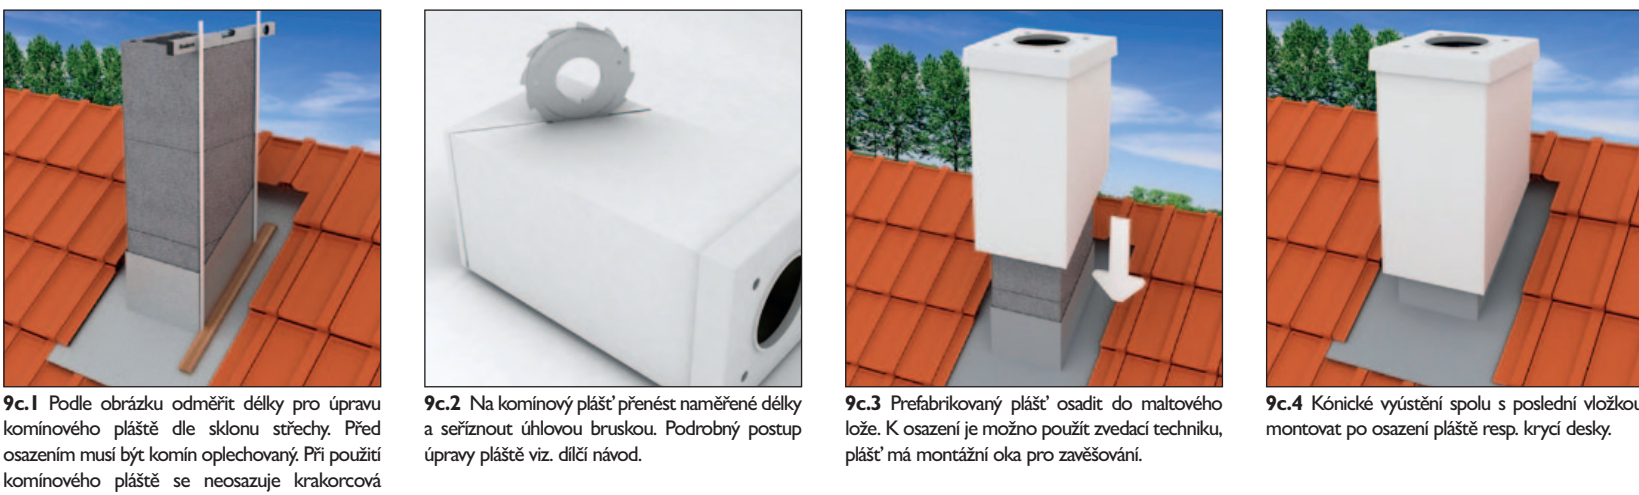


9b. Úprava komína nad střechou – obezdívka

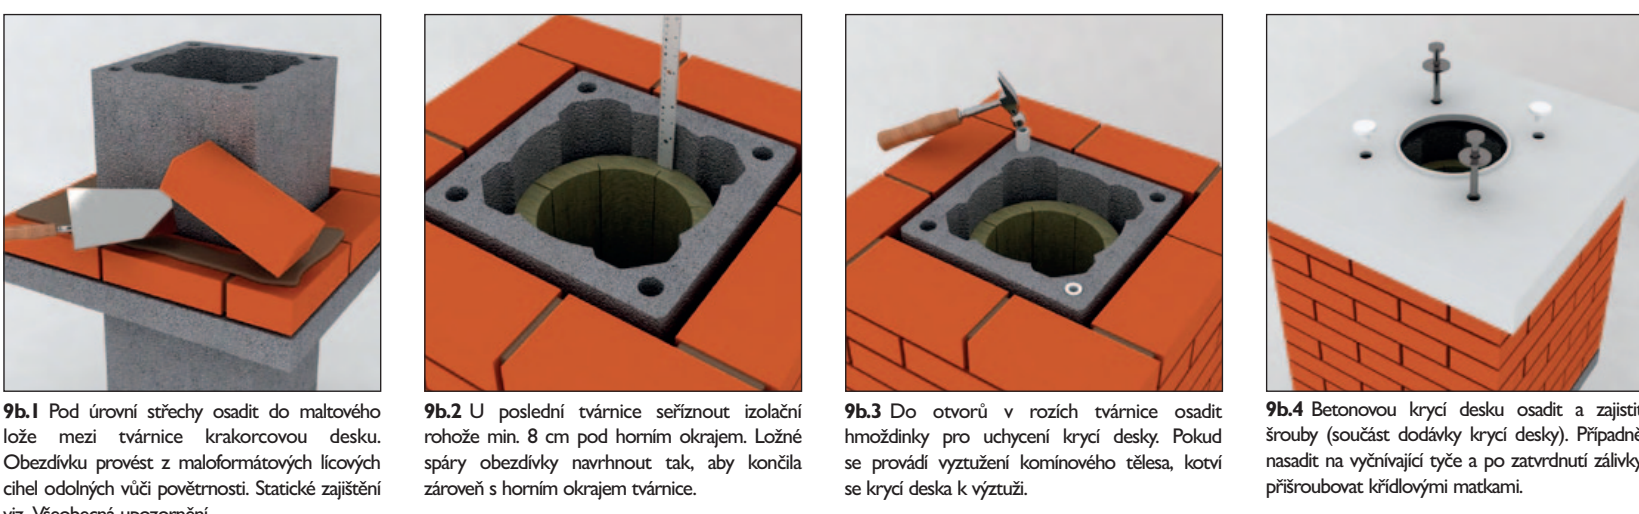

9a. Úprava komína nad střechou – prvky FINAL

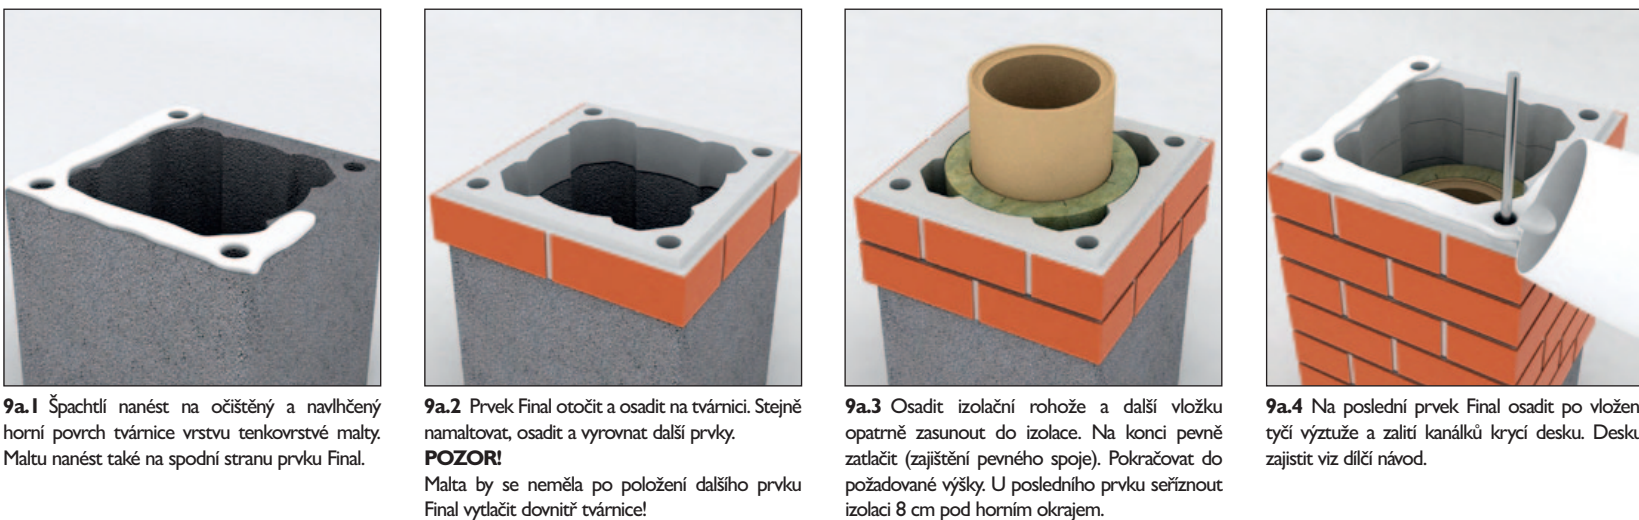


6. Prostup stropem, odstup od okolních konstrukcí

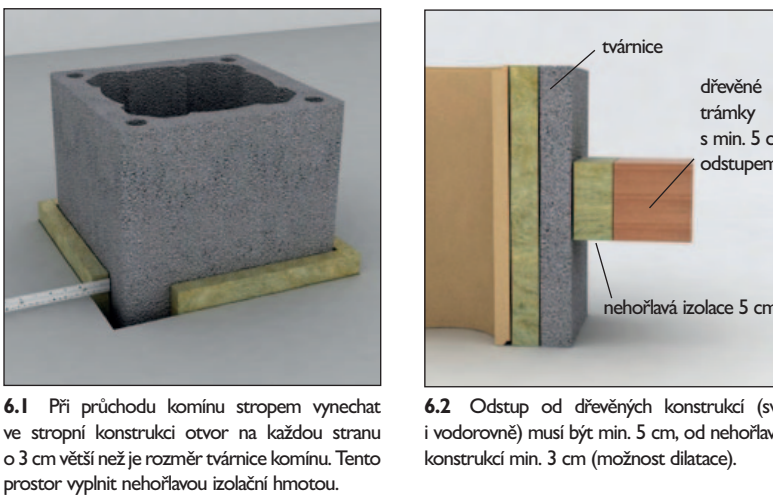


7. Prostup krovem




8. Horní dvířka

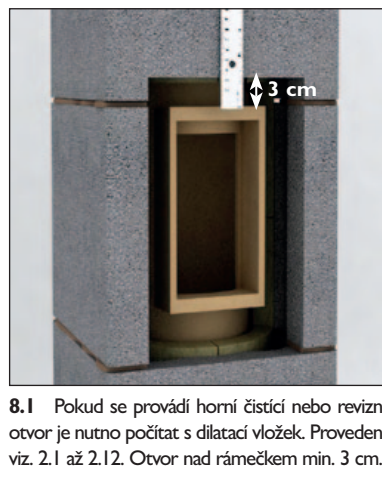

5. Čelní deska

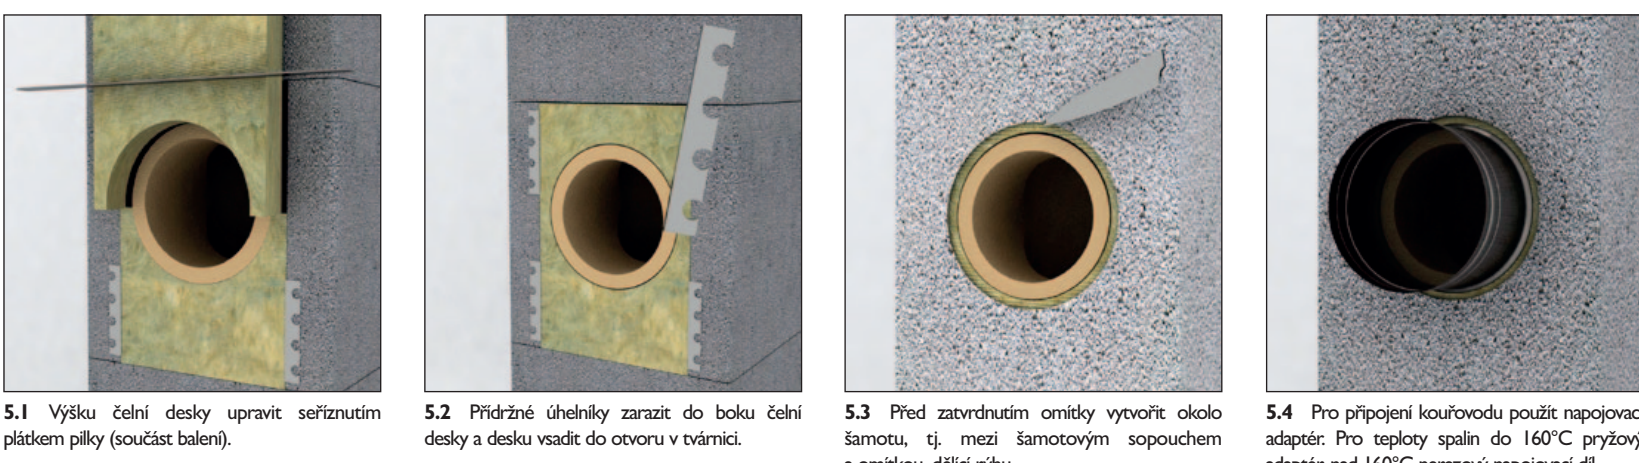

Odlíšnosti montáže u průměru 25 - 60 cm

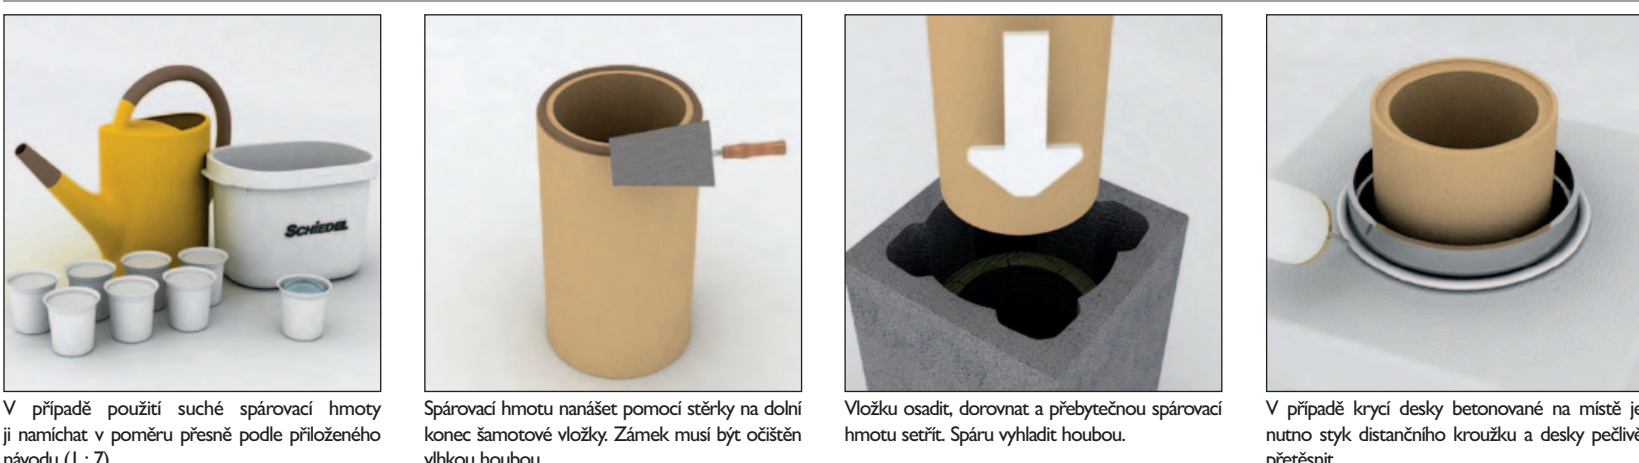

Tento montážní návod platí pro všechny typy STABIL.

Neopomítněte prosím!

- Vznikly kondenzát, případně dešťové či sněhové srážky je třeba z komína odvést do kanalizace, případně do jímky. Odvod do kanalizace musí být proveden se záporovou izolací, sifonem. Při tom je třeba dodržet všechny vodoprávní předpisy.
- Sifon (záporová izolace) musí být kontrolovatelný a musí být pravidelně kontrolován i čistěn. Převýšení hladiny sifonu min. 15 cm.
- Před uvedením komína do provozu je nutná revize komína, doložená příslušnou zprávou a umístěním identifikačního štítku. Štítek je součástí dodávky (přibalen v tzv. Základní soupravě).
- V nadstřešní části komína v prostoru, kde komín prochází nevytápěnými částmi objektu, obložte komín minerální izolací (z důvodu tepelných mostů).

Základní souprava STABIL

Obsah:

- Podstavec pro odvod kondenzátu; Spárovací hmota FM Rapid 3 (4 ks); Komínová dvířka; Samotový uzávěr; Větrací mřížka; Čelní deska; Houbička; Montážní návod; Záruční list; Identifikační štítek; Štítek EN



Prosím zanechte tento montážní návod po dokončení montáže topenářům, případně dalším profesím.

Dodavatel komínového systému je povinný poskytnout uživateli komplexní informace o komínovém tělese. Prohlášení o vlastnostech komínových systémů naleznete na www.schiedel.cz.

www.schiedel.cz

Schiedel, s.r.o. - centrála
Horožďanská 286
250 81 Nehvizdy
☎ 326 999 011
☎ 326 999 010
e-mail: schiedel@schiedel.cz

Závod Olomouc
Nádražní 738
373 44 Živ
☎ 387 692 228
☎ 387 963 083
fax: 387 963 083

Závod Olomouc
U panáren 8
772 00 Olomouc 2
☎ 585 311 470
☎ 585 311 471
fax: 585 311 471

30 ROKŮ ZÁRUKA

Pokyny zajišťování bezpečnosti práce

Řada stavebních výrobků, jako jsou např. komínové prvky, je vyráběna z přírodních surovin. Tyto suroviny obsahují určitou část křemíkatého oxidu křemíkatého. Při mechanickém ohrábění, jako je řezání a vrtní výrobků, se uvolňuje určité množství křemíkatého prachu, který by mohl být vdechován. Pokud je doba vystavení tomuto prachu dlouhá nebo práce trvá v delším časovém období, může to vést k plicnímu onemocnění (silikóze) a ke zvýšenému nebezpečí plísní rakoviny tam, kde došlo k onemocnění silikózou.

Jsou vyžadována následující bezpečnostní opatření

- při řezání a vrtní nutno používat respirátor schváleného typu P3/FFP3 pro zachycování částic.
- kromě toho by měla být zavedena technická opatření, jako použití zařízení pro řezání za mokra nebo k odvodu spalin.

Používejte ochranné brýle

Používejte respirátor

Používejte chránič sluchu